



## SERVICE INFO – INA 0021



# Förväxlingsrisk hos spännrullar 531 0399 20 a 531 0500 20

Tillverkare: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Modeller:**

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Motor: 1.8, 1.8T

Art-nr.: 531 0399 20  
531 0500 20

**Best. nr.:**

531 0399 20	06B 109 243 (nuvarande)
531 0500 20	06B 109 243 (nuvarande)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A

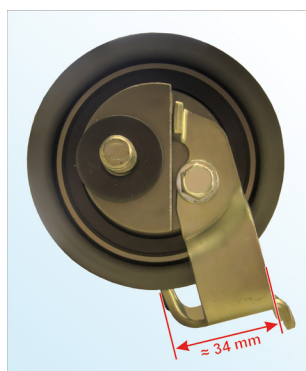


Bild 1: 531 0399 20

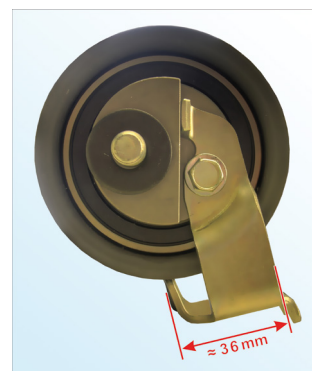


Bild 2: 531 0500 20

Vid byte av spännrullar till kamremmen, måste exakt den komponent som är avsedd för fordonet användas.

Båda spännrullarna 531 0399 20 a 531 0500 20 är närmast omöjliga att skilja åt på grund av utseendet.

**Anvisning:**

Med hänsyn tagen till olika mått hos anslagsblecket, får spännrullarna inte förväxlas!

Vid montering av fel spännrulle uppstår risk för motorskador!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REP>XPERT

INA 0021